

# 数字化·智能压力 / 差压变送器

DIGITAL·INTELLIGENT PRESSURE/DIFFERENCE PRESSURE TRANSMITTER

## 使用手册





1. 变送器调检前请水平放置。
2. 微量程变送器安装至现场后，应对变送器调零。
3. 变送器应安装在干燥的环境中，切忌雨水冲刷。在恶劣环境下，露天安装应使用变送器保护箱。
4. 禁止用户自行拆装。
5. 请用户自行检查变送器供电电压是否稳定和洁净（电源应防止交流干扰）。
6. 经防爆检验合格的产品，不得随意更换元件或改变结构。
7. 变送器外接地螺钉须可靠接大地。
8. 本安型变送器外配安全栅的安装使用须按其使用说明书进行。
9. 当本安防爆型变送器在爆炸危险环境区使用时，向安全栅供电的电源变压器须符合 GB3836、4-2000 标准 8.1 来要求。
10. S-PORT 通信口必须使用我公司专用转接模块。

**开箱后请用户仔细阅读本使用手册！**

# 目录

简介 . . . . .	5
1 概述	
1.1 整机外形 . . . . .	6
1.2 整机结构 . . . . .	7
1.3 工作原理简介 . . . . .	8
2 安装使用	
2.1 整机外形尺寸图 . . . . .	9
2.2 现场安装 . . . . .	10
2.2.1 安装方式 . . . . .	10
2.2.2 引压方式 . . . . .	10
2.2.3 排气/液阀 . . . . .	12
2.2.4 盖子锁 . . . . .	12
2.2.5 流程连接孔距离调整 . . . . .	12
2.2.6 安装注意事项 . . . . .	14
2.3 与测量方式相关问题 . . . . .	14
2.4 电气安装 . . . . .	17
2.5 本安防爆型变送器系统接线图 . . . . .	19
2.6 隔爆型变送器说明 . . . . .	19
3 调试与操作	
3.1 概述 . . . . .	20
3.1.1 各键的定义 . . . . .	21
3.1.2 各键的功能描述 . . . . .	22
3.1.3 工作状态显示 . . . . .	22
3.1.4 菜单描述 . . . . .	22
3.1.5 符号的输入 . . . . .	23
3.1.6 整数的输入 . . . . .	23
3.1.7 小数的输入 . . . . .	23
3.2 变送器准确度微调 . . . . .	24

---

3.3 主菜单说明 . . . . .	25
3.4 子菜单操作详细说明 . . . . .	26
4 用户维护	
4.1 概述 . . . . .	33
4.2 软维护 . . . . .	33
4.3 硬维护 . . . . .	34
4.4 故障排除 . . . . .	35
附录	
A.1 性能指标 . . . . .	38
A.1.1 技术指标 . . . . .	38
A.1.2 使用条件 . . . . .	41
A.2 随机附件 . . . . .	42
A.3 注意事项 . . . . .	42

数字化·智能压力 / 差压变送器是在采用世界先进的、成熟的、可靠的电容传感器技术基础上，结合先进的单片计算机技术和传感器数字转换技术精心设计而成的多功能数字化·智能仪表。

核心部件采用十六位单片机，其强大的功能和高速的运算能力保证了变送器的优良品质。整个的设计框架着眼于可靠性、稳定性、高精度和智能化，满足日益提高的工业现场应用之要求。为此，软件中应用了数字信号处理技术，使其具有优良的抗干扰能力和零点稳定性，且具备零点自动稳定跟踪能力（ZSC）和温度自动补偿能力（TSC）。

强大的界面功能无需手操器保证了良好的交互性。数字表头能够显示压力、温度、电流三种物理量，及 0-100% 模拟指示，按键操作能方便地在无标准压力源的情况下完成零点迁移、量程设定、阻尼设定等基本的参数设置，极大地方便了现场调试。

S-PORT 串行通信口通过专用转接模块直接与计算机通信，上位机界面可以完成比按键操作更多的功能。接专用 RS485 模块可以实现数字信号远传，或构建 RS485 工业局域网。

数字化·智能压力 / 差压变送器可选 HART 模块，当变送器加装 HART 模块后，具有 HART 通信能力，可用通用手操器进行常规操作。用我公司提供的专用通信设备和软件可进行标定和温度补偿等操作。

信号转换、信号采集与处理及电流输出控制采用了一体化设计，使结构更加紧凑可靠。敏感部件具有稳定、可靠、抗振的特点。

# 1 概述

## 1.1 整机外形

长/宽/高/质量(无附件): 125mm/104mm/192mm/2.9kg

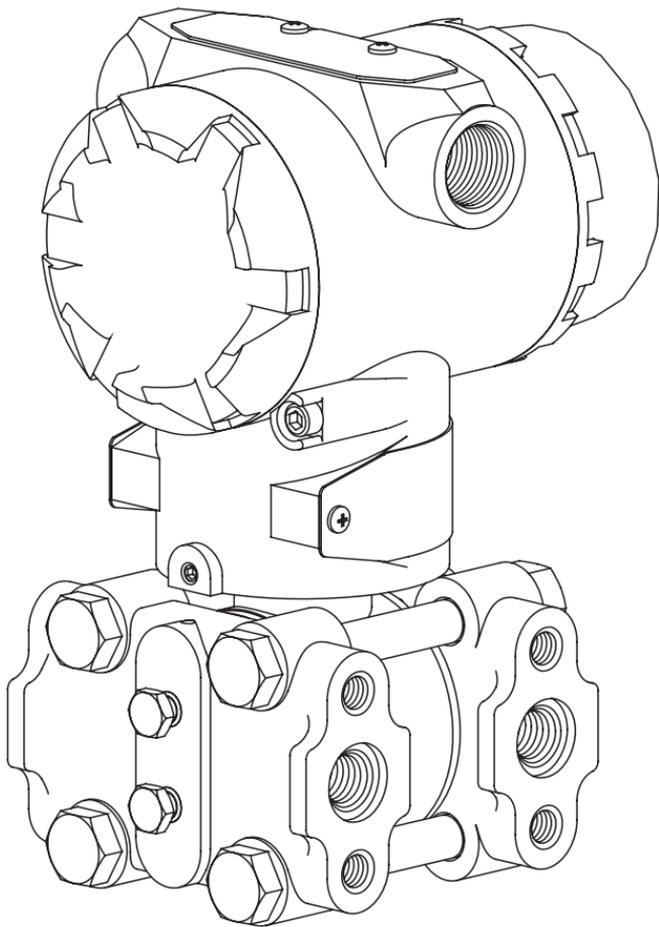


图 1-1

## 1.2 整机结构

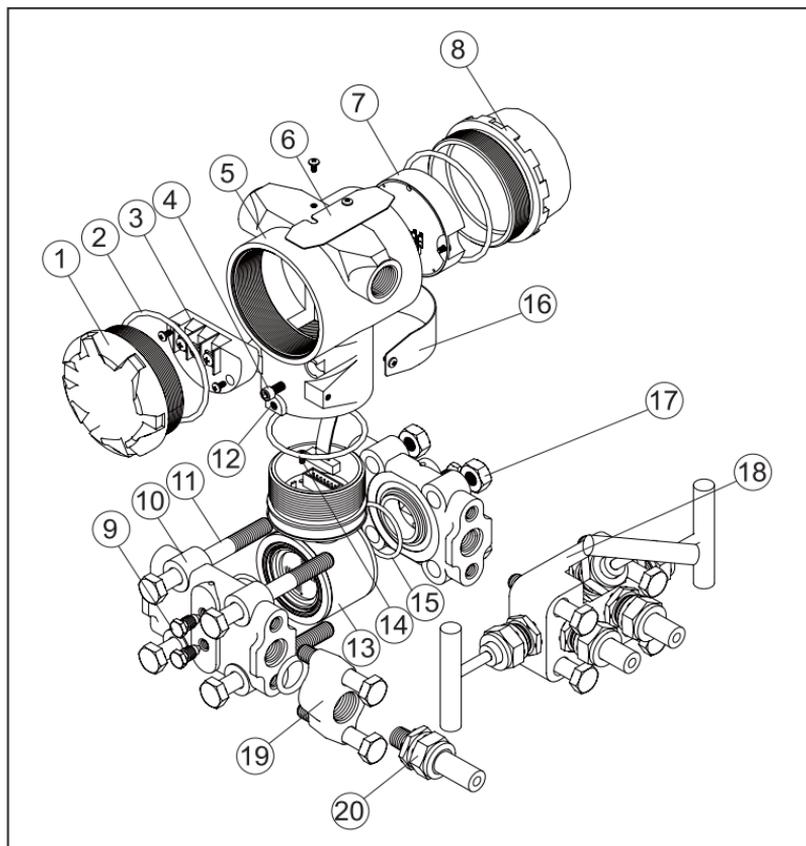


图 1-2

01	端盖	02	密封圈	03	接线端子	04	盖子锁螺钉	05	壳体
06	铭牌	07	表头	08	表头盖	09	排气排液阀	10	模板
11	螺钉 M10	12	壳体锁紧螺钉	13	传感器	14	密封圈	15	密封圈
16	位号牌	17	螺母 M10	18	一体化三阀组 (选用)	19	腰形法兰 (选用)	20	焊管接头 (选用)

### 1.3 工作原理简介

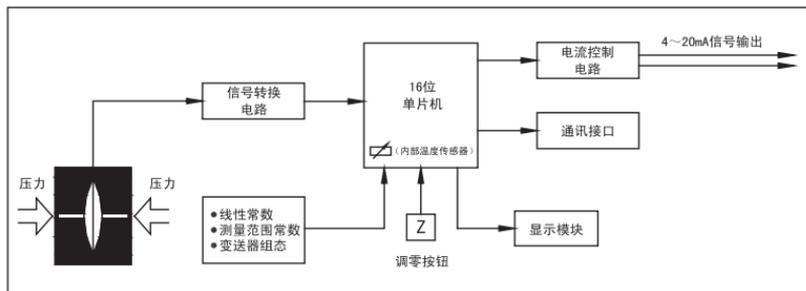


图 1-3

如工作原理图 1-3 所示，外部引入的压力或差压将使传感器电容值发生变化，经数字信号转换，变为频率信号送到微处理器，微处理器运算后输出一个电流控制信号送到电流控制电路，转化为 4~20mA 模拟电流输出，同时微处理器负责交互等操作（显示和设定）。通讯接口用于数字通信，使用我公司专用接口。HART 模块则实现变送器 HART 通信。

## 2.1 整机外形尺寸图

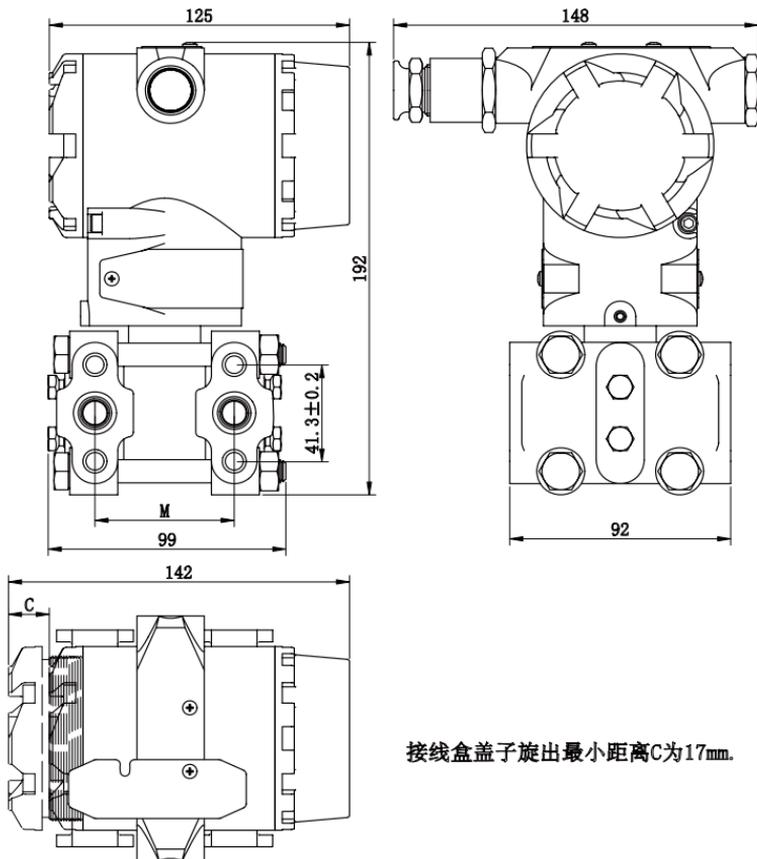



图 2-1

M	型号	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	1000
	尺寸 (mm)	54			55.6		57.2	58.4	59.2	


## 2.2 现场安装

### 2.2.1 安装方式


我公司生产的压力变送器可直接安装在 2 英寸管道上或直接安装在墙上以及仪表板上。(如图 2-2 所示)

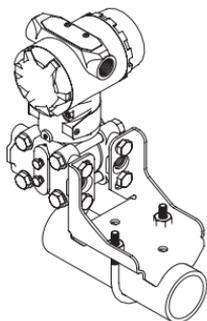

B1 管装弯支架

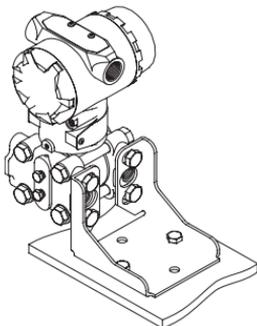

B2 盘装弯支架

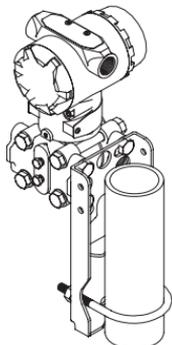

B3 管装平支架

图 2-2

在松掉锁紧螺钉后，电子仓部可左、右旋转 90°。

**警告：切勿超过 90° 旋转！以免内部排线断裂！**

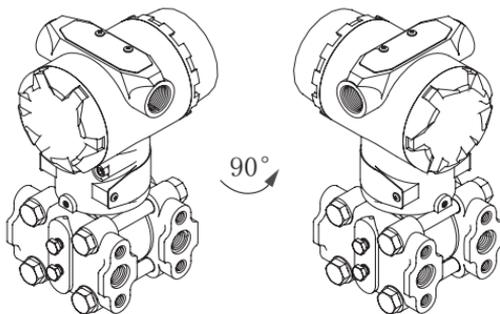


图 2-3

### 2.2.2 引压方式

引压方式如下三种：

腰形法兰方式  
(订货代号 G1)

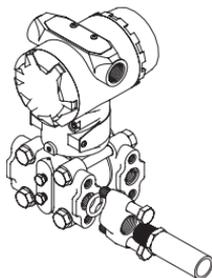


图 2-4

焊管接头方式  
(订货代码 G2)

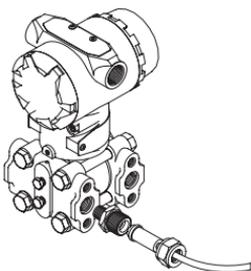


图 2-5

一体化三阀组方式  
(订货代码 G3)

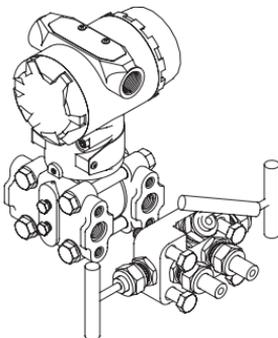


图 2-6

注：压力变送器只使用一端（H 或 L），另一端作参考。

### 2.2.3 排气/液阀

通常，排气/液阀均应锁紧，在需要排气/液时才使用；我公司变送器默认配备标准向上/向下排气/液阀。

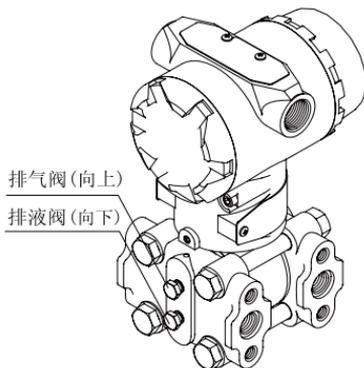


图 2-7

### 2.2.4 盖子锁

拧紧螺钉即可打开盖子，拧松螺钉即可锁紧盖子。通常应保证盖子锁紧，防止变送器内部受到破坏。

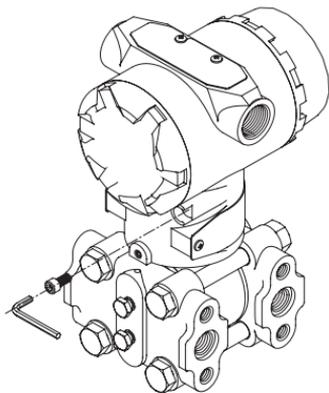


图 2-8

### 2.2.5 流程连接孔距离调整

在压力容室上的流程连接孔是 $1/4$ -18NPT。这些流程连接孔要求螺纹密封。使用腰形法兰接头时只要拆下接头的上、下螺栓，就可以轻易地把变送器从生产装置上拆下来。两流程连接孔的中心距是54mm。旋转腰形

法兰接头，中心距可以变为 50.8mm、54mm、57.2mm 如下图所示：

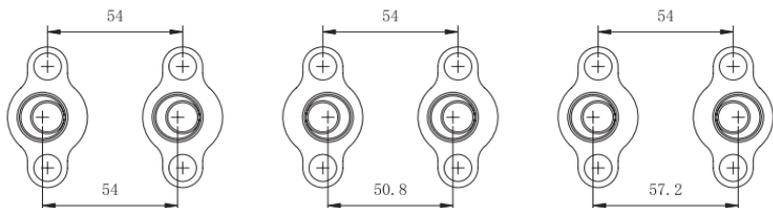


图 2-9

## 2.2.6 安装注意事项

1、防止变送器与腐蚀性或高温 ( $\geq 90^{\circ}\text{C}$ ) 被测介质相接触。

2、要防止渣滓在导压管内沉积。

3、导压管要尽可能短一些。

4、两边导压管内的液柱压头应保持平衡。

5、导压管应安装在温度梯度和温度波动小的地方。

6、防止引压管内结晶或低温结冰。

## 2.3 与测量方式相关问题

### 液体测量：

测量液体流量时，取压口应开在流程管道的侧面，以避免渣滓的沉淀。同时变送器要安装在取压口的旁边或下面，以便气泡排入流程管道之内。

### 气体测量：

测量气体流量时，取压口应开在流程管道的顶端或侧面。并且变送器应装在流程管道的旁边或上面，以便积聚的液体容易流入流程管道之中。

### 蒸汽测量：

测量蒸汽流量时，取压口应开在流程管道的侧面，并且变送器安装在取压口的下面，以便冷聚液能充满在导压管里。

应当注意，在测量蒸汽或其它高温介质时，其温度不应超过变送器的使用极限温度。

被测介质为蒸汽时，导压管中要充满水，以防止蒸汽直接和变送器接触，这样变送器工作时，其容积变化量是很微不足道的，不需要安装冷凝罐。

### 液位测量：

用来测量液位的差压变送器，实际上是测量液柱的静压头。这个压力由液位的高低和液体的比重所决定，其大小等于取压口上方的液面高度乘以液体的比重，而与容器的体积或形状无关。

#### • 开口容器的液位测量

测量开口容器液位时，变送器装在靠近容器的底部，以便测量其上方液面高度所对应的压力。

容器液位的压力，作用于变送器的高压侧，而低压侧通大气。如果被测液位变化范围的最低液位，在变送器安装处的上方，则变送器必须进行正迁移。

#### • 密闭容器的液位测量

在密闭容器中，液体上面容器的压力  $P_0$  影响容器底部被测的压力。因此，容器底部的压力等于液面高度乘以液体的比重再加上密闭容器的压力  $P_0$ 。

为了测得真正的液位，应从测得的容器底部压力中减去容器的压力  $P_0$ 。为此，在容器的顶部开一个取压口，并将它接到变送器的低压侧。这样容器中的压力就同时作用于变送器的高低压侧。结果所得到的差压就正比于液面高度和液体的比重乘积了。

#### • 导压连接方式

##### 1) 干导压连接

如果液体上面的气体不冷凝，变送器低压侧的连接管就保持干的。这种情况称为干导压连接。决定变送器测量范围的方法与开口容器液位的方法相同。

##### 2) 湿导压连接

如果液体上面的气体出现冷凝，变送器低压侧的导压管里就会渐渐地积存液体，从而引起测量的误差。为了消除这种误差，预先用某种液体灌充在变送器的低压侧导压管中，这种情况称湿导压连接。

上述情况，使变送器的低压侧存在一个压头，所以必须进行负迁移。

### 减小误差

导压管使变送器和流程工艺管道连在一起，并把工艺道上取压口处的压力传输到变送器。在压力传输过程中，可能引起误差的原因如下：

- 1) 泄漏；
- 2) 磨损损失（特别使用洁净剂时）；
- 3) 液体管路中有气体（引起压头误差）；
- 4) 气体管路中存积液体（引起压头误差）；
- 5) 两边导压管之间因温差引起的密度不同（引起压头误差）；

减少误差的方法如下：

- 1) 导压管应尽可能短些；
- 2) 当测量液体或蒸汽时，导压管应向上连到流程工艺管道，其斜度应小于  $1/12$ ；
- 3) 对于汽体测量时，导压管应向下连接到流程工艺管道，其斜度应不小于  $1/12$ ；
- 4) 液体导压管道的布设要避免中间出现高点，气体导压管的布设要避免中间出现低点；
- 5) 两导压管应保持相同的温度；
- 6) 为避免摩擦影响，导压管的口径应足够大；
- 7) 充满液体导压管中应无气体存在；
- 8) 当使用隔离液时，两边导压管的液体要相同；

9) 采用洁净剂时，洁净剂连接处应靠近工艺管道取压口，洁净剂所经过的管路，其长度和口径应相同，应避免洁净剂通过变送器。

## 2.4 电气安装

系统接线图：

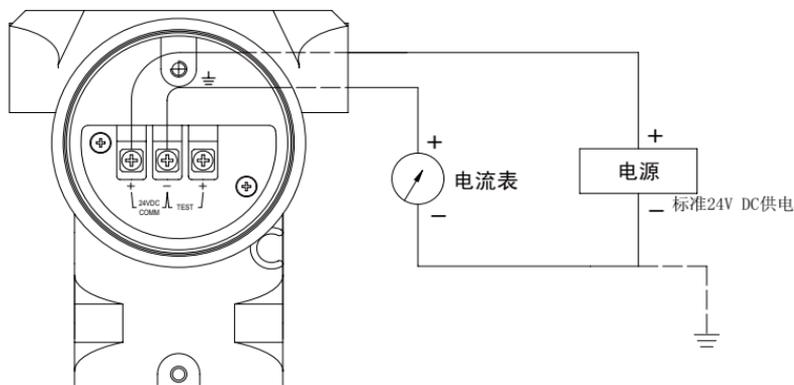


图 2-11

(注 1: 用户根据现场及设计要求配配电器或安全栅，请详见配电器、安全栅使用方法。)

建议选择接线防爆电缆引入端子，电缆直径  $\phi 8 \sim \phi 12$ 。接线端上设有测试端，方便操作者在线测试。

信号端子位于电气盒的一个单独舱内。拧下表盖就可接线。上面的端子是信号端子，下面的端子是测试表端子。图 2-11 画出了端子位置，测试端子用来接任选的指示表头或供测试，电源是通过信号线送到变送器的，无需另外的接线。

**！ 特别注意：**

不要把带电源的信号线接到测试端子，否则将摧毁测试端子内的二极管。

如二极管不幸损坏，短接测试端子就可使变送器继续工作，只是不能接本机指示表了。


信号线不需屏蔽，但使用绞合线效果更好。不要把信号线和其它电源线一起布列，或者靠近强电设备。

变送器壳体上的穿线孔应密封或插一只涂密封胶的插塞，这是为了防止潮气积聚在壳内。如接线没有密封，安装变送器时应使穿线孔朝下以排出水份。

信号线可以不接地（浮空）或在信号回线任意点上接地。变送器外壳可接地或不接地，电源并不一定要稳压，即使电源纹波的峰-峰值有 1V，而变送器输出的纹波仍可忽略。因为变送器通过电容耦合接地，不应用高电压的兆欧表来检查绝缘电阻。用于检查线路的电压不应超过 100V。

变送器电路设计为本质安全电路，输出电流被限制在 30mA DC 以下（高温或高电源电压条件下为 35mA DC）。

## 2.5 本安防爆型变送器系统接线图

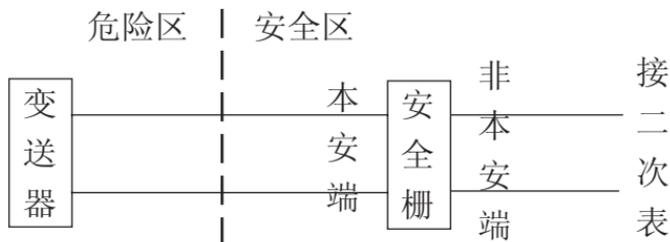

$U_i: 28\text{V DC}$

$I_i: 30\text{mA}$

$P_i: 0.84\text{W}$

$U_m \geq 250\text{V AC/DC}$

$U_o \leq 28\text{V DC}$

$I_o \leq 30\text{mA}$

$P_o \leq 0.84\text{W}$

注：①  $U_m, U_o, I_o, P_o, V_i, I_i, P_i$  定义见 GB3836、4-2000 标准。

② 安全栅与变送器之间连接导线或电缆的最大允许分布电容 CP 不大于 0.02 $\mu\text{F}$ ，最大允许分布电感 LP 不大于 2.0mH。

## 2.6 隔爆型变送器说明

■ 隔爆型变送器在安装时应注意保护防爆接合面和防爆的措施，端盖必须旋到底并锁紧防松装置；外壳要接地；平面间隙的零件在拆卸时要防止平面碰撞、划伤使间隙变大；壳体要防止跌碰、损伤，以免降低了强度；仪表维护检查完毕，所有的螺钉、外壳、接线必须紧固，不能损坏，否则丧失防爆性能。

■ 隔爆型变送器严禁在现场通电情况下打开或松动端盖或壳体。

■ 隔爆型变送器的两个出线口，选用其中一个引入电缆接线，其电缆接头采用我公司专用压紧螺母式隔爆引入装置。旋紧的空心螺栓、垫圈、密封橡皮圈套在电缆外径上，装入接口旋紧，密封圈必须保证紧包在电缆外径上，空心螺栓旋入必须超过6丝扣以上。另一个出线口也必须装上密封橡皮圈、垫圈、实心螺栓，实心必须旋紧，旋入也必须超过6丝扣以上。为达到防爆要求，电缆宜选用型号KVVR直径1.5\*4芯外径10mm(10.5mmMAX)的电缆。

■ 隔爆型变送器的结构和零件按隔爆型防爆标准进行了严格的检查和试验，符合国标GB3836.2—2000《爆炸型环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》的规定，其标志为EXds II BT5。

## 3 调试与操作

### 3.1 概述

表头面板图

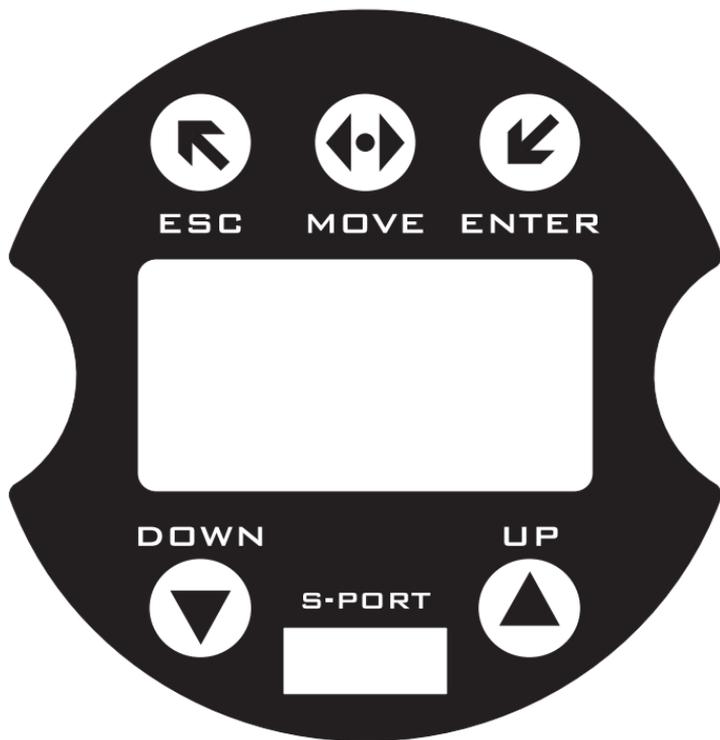


图 3-1

显示说明：

PV----- 变送器处于测量状态

SV----- 变送器处于设定状态

Er----- 压力超压或传感器电路出现故障

mA----- 表示 LED 显示输出电流值

%----- 表示 LED 显示测量压力相对设定量程的百分比

°C----- 表示 LED 显示测量介质与环境温度平均值

√----- 表示变送器输出电流处于开方状态

kPa----- 表示 LED 显示的压力单位

MPa----- 表示 LED 显示的压力单位

0            50            100%

 ----- 表示压力测量相对于  
设定量程的模拟指示

S-PORT- 专用通信接口

### 3. 1. 1 各键的定义



ESC



MOVE



ENTER



DOWN



UP

### 3.1.2 各键的功能描述


- ESC 取消当前操作，返回到上一层的操作
- MOVE 在输入数据时移动光标和小数点
- ENTER 进入菜单和确认操作
- DOWN 下翻菜单和输入数据时光标位数字减一
- UP 上翻菜单和输入数据时光标位数字增一

### 3.1.3 工作状态显示

- PV 显示：处于测量状态
- SV 显示：处于设定状态
- Er 显示：信号电路出错或压力超限

### 3.1.4 菜单描述

菜单以层次化构建，最多四个层次，如下所示：

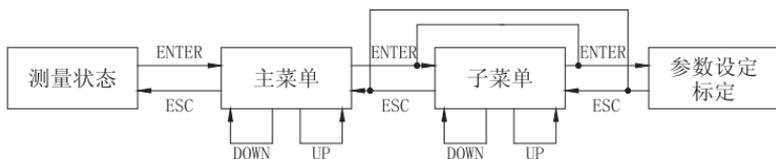

菜单的滚动和选择：

- 按UP键，按升序滚动显示各项
- 按DOWN键，按降序滚动显示各项
- 按ENTER键，进入相应的子菜单或具体的功能操作
- 按ESC键，返回到上级菜单
- 如下所示



### 3.1.5 符号的输入

用 UP 或 DOWN 调整最高位数字（六位 LED 最左边一位），其循环顺序：0…9, -0, …；一般位数字循环顺序：0…9, 0…

### 3.1.6 整数的输入

要求整数输入时，屏幕显示 XXXXXX，并在最低位闪烁，闪烁位即为光标。

按UP键则光标所在位置的数字增一

按DOWN键则光标所在位置的数字减一

输入负数时在最高位数字输入负号

按MOVE键则光标循环左移一位

按ESC键则不保存返回

按ENTER键则保存返回

### 3.1.7 小数的输入

要求小数输入时，屏幕显示 XXX.XX（与小數位數有关），并在小数位闪烁，闪烁位即为光标

按UP键则一次松开光标所在位置的数字增一

按DOWN键一次松开则光标所在位置的数字减一

输入负数时在最高位数字输入负号

按MOVE键则光标循环左移一位，小数点也跟着移动

按ESC键则不保存返回，按ENTER键则保存返回  
用UP和DOWN调整最高位数字输入负号

### 3.2 变送器准确度微调

(说明:因各用户标准器、重力加速度的差异可能造成变送器准确度误差,用户可通过本操作对变送器进行输出微调,以提高变送器准确度)

1) 复位:同时按住UP键和DOWN键约5秒,则变送器复位,程序重新启动。

2) 进入菜单:按住ENTER键约5秒,即进入主菜单,进行相应操作。

3) 校准操作

i) 说明:

变送器的校准及3个值:零点、迁移零点、量程点。

零点:差值为零,即H、L容室压力相同,定义为物理零点。

迁移零点:4mA对应压力点(可能为物理零点),定义为逻辑零点。

量程点:20mA对应压力点(可能为物理零点)。

ii) 操作

A) 在没有标准压力的条件下,只能校准物理零点。

方法:按住壳体调零按钮或DOWN键约5秒,松开后短暂显示“GOOD”,即完成物理零点校准,校准后将显示“0”。

B) 在有标准压力源的情况下，可以校准迁移零点和量程点，通常是不能进行这些操作的，必须在SUB6中输入相应密码后获取校准权限后才能进行。

①当获取权限，并且迁移零点不为0时，可进行迁移零点校准。

方法:将压力加到迁移零点的压力值稳定后，同时按住DOWN键和MOVE键约5秒松开后短暂显示“00”即完成迁移零点校准。

②当获取权限，并且只有量程点不为0时，可进行量程校准。

方法:将压力加到量程点的压力值稳定后，按住UP键约5秒松开后短暂显示“GOOD”即完成量程校准。

### 3.3主菜单说明

主菜单在一般状态下共7项滚动显示，分别如下：

SU<sub>b</sub> 0:显示设定（单位设定）

SU<sub>b</sub> 1:零点迁移

SU<sub>b</sub> 2:量程设定

SU<sub>b</sub> 3:压力接口H.L端切换

SU<sub>b</sub> 4:通信地址设定

SU<sub>b</sub> 5:阻尼设定

SU<sub>b</sub> 6:密码验证及密码设定（验证通过后）

在输入密码，并验证通过后，菜单将变为14项滚动显示，在重新启动后，又会回到7项菜单。

14项菜单的前6项与上面的相同，后序各项分别如下：

SUB 7: 电流参数(R0, R100)的设定

SUB 8: P100设定(最大额定量程)

SUB 9: 显示或输入差压标定点

SUB 10: 常温各差压标定

SUB 11: 常温各差压反向标定

SUB 12: 显示或输入温度点

SUB 13: 显示或输入温度补偿值

在主菜单状态下2分钟无按键，则返回到测量状态

### 3.4子菜单操作详细说明

#### 一、SUB 0 显示单位设定

进入SUB 0菜单后，显示当前的测量值及相应的单位，当电流以开方输出时，会显示“√”

单位选择菜单，6条项目滚动显示，依次为：

0 kPa

1 MPa

2 mA

3 %

4 √mA

5 °C

按UP键，则以上各项按升序滚动显示

按DOWN键，则以上各项按降序滚动显示

按ENTER键，则完成选择，并保存到存储器中，而后返回到主菜单

按ESC键，则取消操作，显示单位不变，并返回到主菜单

在此菜单状态下2分钟无按键，则菜单返回到测量状态，显示单位不变

注：电流的输出方式仅由2、4项决定，其他的选择不会改变先前的电流输出方式。

## 二、Sub 1 零点迁移

进入Sub 1菜单显示屏将提示输入一个浮点数，显示的是先前设定值，输入零点迁移值（单位kPa），按ENTER键即可。操作完成后返回到主菜单，此时完成零点迁移，对量程没有影响，但设定值不能超过最大额定量程。

## 三、Sub 2 量程设定

与Sub 1菜单的操作相同，只是用于设置满量程同样不能超过最大额定量程。

## 四、Sub 3 高低压端的切换

通常差压变送器的高低压端是确定的，出厂设定是H-L，不许用户随意改动。

进入此项菜单后，则将显示当前的设定状态，不能改动。要重新设置，则先在Sub 6中输入密码获取校准权限后，用UP键和DOWN键选择设置，ENTER确认，ESC保持原设置返回。

## 五、Sub 4 通信地址设定

当多台仪表连接在一起与上位机通信，每台仪表必须有不同的地址，否则将引起响应冲突，无法完成通信任务。进入此项菜单后，显示一个整数值，即先前的地址值，输入新址，按ENTER键完成设置，并返回主菜单。按ESC键则保存原来的设置，并返回到主菜单。

## 六、Sub 5 阻尼设定

与Sub4操作相同,只是用于设置阻尼值(0-32秒或更大)

## 七、Sub 6 密码管理

进入Sub 6菜单后在屏幕提示下输入一个整数即密码，程序会验证密码是否正确。如果输入的密码错误，将显示“ERROR”，此时按ENTER键将回到主菜单。如果输入的密码是通行密码或用户密码，则菜单系统将扩展成14项菜单，允许更多的操作，而且此时的Sub 6将用于重新设定用户密码。

如果输入特殊密码，则完成相应的功能，描述如下：

040820:取消迁移零点校准,并获得校准权限。

040821:取消量程校准,并获得校准权限。


050728:清除物理校准。

注:Sub 7~Sub 13各项操作关系到核心参数,在未授权的情况下禁止使用。本手册也不对这些操作作出说明。


操作举例：

1) 零点设定为-5kPa（负数输入）


按住ENTER键约5秒，松开后进入主菜单，显示如下：

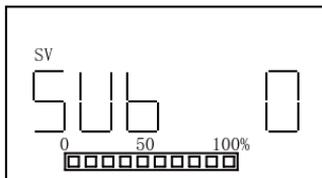

按UP键滚动菜单连续操作1次后，显示如下：

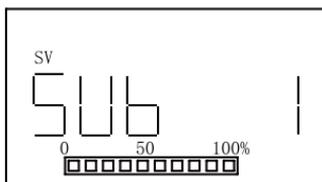


按 ENTER 键进入子菜单，显示如下：

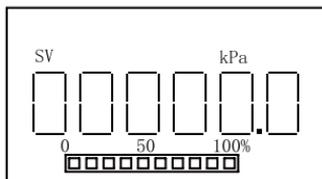


当前值为 0

光标在小数点前闪烁


按 MOVE 键移动光标和小数点，操作 3 次，显示如下：

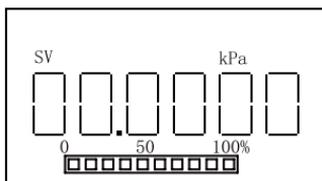


按UP键调整数值, 操作5次, 显示如下:

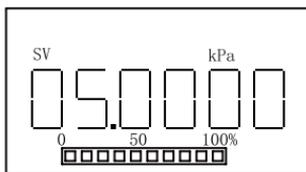


按MOVE键移动光标和小数点, 操作1次, 显示如下:

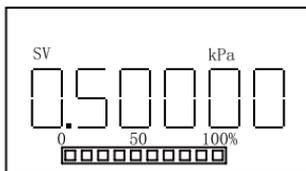


按DOWN键输入负号, 操作1次, 显示如下:

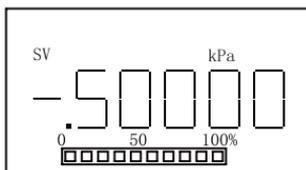

按MOVE键移动光标和小数点, 操作5次, 显示如下:

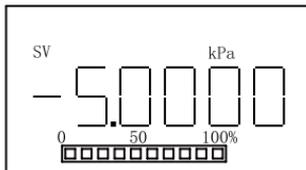


按ENTER键保存设定并返回主菜单

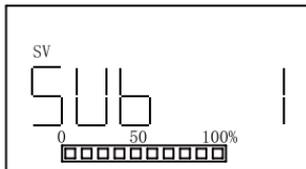


按ESC键返回测量状态.

## 2) 量程设定为7.2kPa (小数输入)


按住ENTER键约5秒, 松开后进入主菜单, 显示如下 :

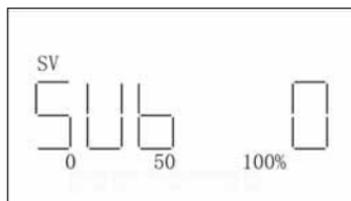

按 UP 键滚动菜单, 连续两次, 显示如下 :

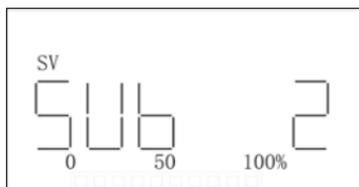


按 ENTER 键进入 SUB 2 子菜单, 显示如下 :

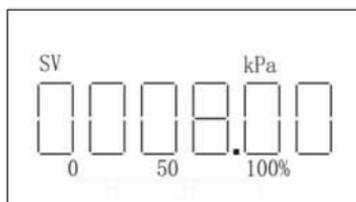


显示先前值 (8kPa),  
光标在个位闪烁


按 DOWN 键一次, 减少光标位数字, 显示如下 :

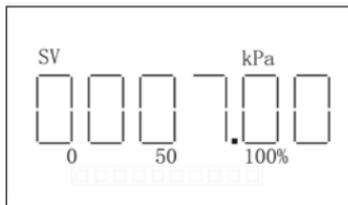


按 MOVE 键移动光标到右第 2 位，如下：

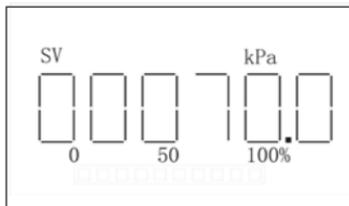


按 UP 键增加光标位数字，连续两次显示如下：

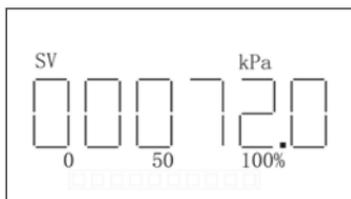

按 MOVE 键，移动光标到右第 3 位，显示如下：

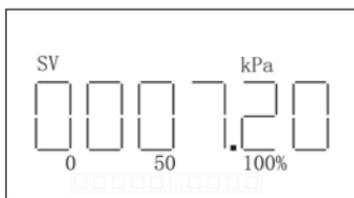

按 ENTER 键，保存设定并返回到主菜单。

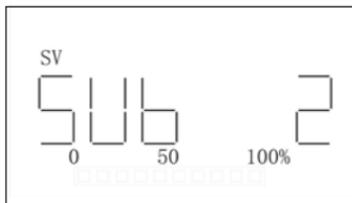

按 ESC 键，进入测量状态。

## 4 用户维护

### 4.1 概述

我公司生产的数字化·智能压力 / 差压变送器灵巧、坚固，且具有零点自动跟踪能力（ZSC）和温度自动补偿能力（TSC），很少需要定期维护。从功能上讲，数字化·智能变送器大体可分为传感器组件、主电路板和表头三部分。其中主电路板和传感器组件之间用螺钉紧固，且用胶凝结，成为一个整体，这种一体化设计结构使两者间的分布电容和寄生电容稳定，且信号采集电路和信号源距离的缩小降低了干扰的影响。这种紧凑的结构也使变送器更加坚固、可靠，出现问题的情况很少。表头部分相对来说是比较独立的，具有完全的互换性，互换后对性能不会有什么影响。

### 4.2 软维护

数字变送器是智能化产品，参数对用户是开放的，用户可以按实际情况调节零点、设置量程、设置阻尼，甚至重新标定。这同样会引起参数设置混乱或核心参数被修改造成软故障。当核心参数（出厂标定值）被改，必须重新按操作说明标定或用通信方式重置参数。当核心参数保持时，软故障可以按操作说明来重新调整变送器，使其工作正常。

当实际情况需要重新调零时，打开变送器表头盖，按住表头上的“”约 5 秒可手动调零，另外也可用按键或通信方式来完成其他的参数设置操作。

### 4.3 硬维护

一般说来，传感器组件、主电路板及表头是现场不可维修的，用户的硬故障维修项目仅限于电路连接检查、变送器清洁、表头更换、接线端子检查。

#### 测试端子

测试端子跨接在一个二极管两端，二极管内通过的是回路的信号电源。当指示表头或测试设备接到测试端子后，它们就把二极管短路了。只要两端子间电压小于二极管的阀电压，就没有电流流过二极管，在测试或接指示表头时为了确保没有泄漏电流通过二极管，测试设备或表头的电阻不应超过  $10\ \Omega$ （对  $4\sim 20\text{mA DC}$  型）。电阻值超过上述值 3 倍将产生小于 1% 的误差。测试端子的“+”左下侧，“-”右下侧有导电铜件在变送器通电状态下可直接用数字万用表 mA 档测试输出电流。

#### 表头检查

拧开表头盖，用十字螺丝刀将两颗 M3 螺钉旋出，用手可取出表头，卸下排线插头和电源插头即可将表头拆卸下来。可检查表头电路板是否有污垢，线路连接座是否有问题，如存在问题应及时处理。重新安装表头应以与拆卸相反的顺序进行。

#### 流程传感器本体检查

注意以下几点：

- 1) 在分解传感器本体之前应将变送器从工作点上拆下。

2) 在重新装配后必须进行温度、压力循环以保证精度。在重新装配流程传感器本体的步骤中包括这个内容。

3) 卸下四个大螺栓可以把压力容室拆下来。

4) 可用软布、柔性清洁剂清洗隔离膜片，并用清水冲洗之。

5) 为了便于安装，压力容室可以转动或反向装。

### 接线端子检查

拧开后盖，即可看见接线端子。将两颗定位螺钉旋出，取下接线端子盖，即可看见接线电路板。可以检查接线电路板的连接是否正确、可靠。主要集中在穿心电容和测试二极管的装配上。

## 4.4 故障排除

症状：输出过高

潜在原因和排除方法：

一次元件：检查一次元件的范围。

导压管：

检查泄漏和堵塞。

检查截止阀是否全开。

检查液体管道中的气体和气体管道中的液体。

检查导压管中液体的比重是否改变。

检查压力容室中的渣滓。

变送器电气连接：确认排线插头座是否清洁。

电子部分检测：检测显示的压力值是否与实际的压

力值有过大的偏差，如有则需重新标定或返厂处理。

电路检查：显示压力值是否与电流输出相吻合，否则进行电流重调。

传感器组件：参看本节“流程传感器本体检查”。

电源：检查电源的输出。

症状：输出不稳定

潜在的原因和排除方法：

参数检查：检查零点迁移和量程设置是否正确。

回路接线：检查送给变送器的电压是否正常。检查间歇性的短路断路和多点接地。

被测介质脉动：调整阻尼值。

导压管：检查液体管道中的气体，或气体管道中的液体。

电子部分检测：通过表头检查压力值是否稳定，从而判别不稳定是否由传感器和主电路板引起，如是则更换传感器和主电路板。

症状：输出过低或无输出

潜在原因和排除方法：

参数检查：检查零点迁移和量程设置是否正确。

一次元件：检查元件的安装及工作条件。

被测介质特性的任何变化都会影响输出。

回路接线：检查送给变送器的电压是否正常。

检查短路和多点接触。

检查极性是否接对。

检查回路阻抗。

导压管：检查压力连接是否正确。

检查泄漏或堵塞。

检查液体管中的气体。

检查压力容室中的渣滓。

检查截止阀是否全开，平衡阀是否关严。

检查导压管中液体的密度是否改变。

电气连接：检查传感器组件接线是否短路。

确认排线插头座是否清洁。

检查同传感器组件的接线。

检查插头座的 8 脚是否正确接壳。

测试二极管故障：更换二极管或短接测试端子。

变送器电子部分故障：用备用板试验电路是否有故障，更换有故障的电路板。

传感器组件：参看本节“流程传感器本体检查”。

## A.1 性能指标

## A.1.1 技术指标

## 性能规格


(参考条件：无迁移状态，硅油灌充液，316L 隔离膜片)

输出信号：4 ~ 20mA DC/RS485 数字通讯

4 ~ 20mA DC/HART 协议数字通讯（可选）

传输形式：二线制。

负载特性图：

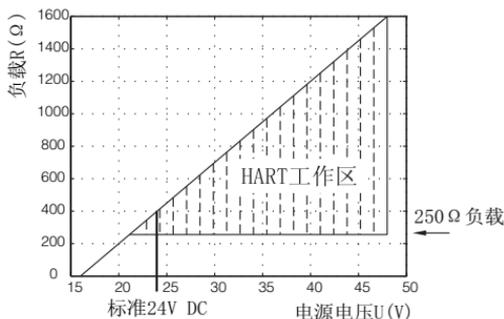

精度：

线性输出： $\pm 0.1\%$ （对量程比为 1:1），包括线性、变差、重复性的综合误差。

开方输出：在输出压力为 4 ~ 100% 时，为  $\pm (0.2\%$  的标定量程 + 0.05% 的上限)。

稳定性：对于 DP 量程代号 3、4、5，为最高量程的  $\pm 0.2\%$ ，对于其他的量程代号，为最高量程的  $\pm 0.25\%$ 。

湿度：0 ~ 100% 相对湿度。

启动时间：在最小阻尼时，最多 2 秒钟。

容积吸取量：小于  $0.16\text{cm}^3$ 。

阻尼：电气阻尼为  $0 \sim 32$  秒。

此外，敏感元件还有  $0.2$  秒的恒定阻尼时间（量程 3 为  $0.4$  秒）。

静压影响（DP 变送器）

零点误差：对于  $14\text{MPa}$  为最高量程的  $\pm 0.25\%$ ，对于量程代号 3 为最高量程的  $\pm 0.5\%$ ，通过零点调整可以得到校正。

量程误差：每  $6\text{MPa}$  可校正到输入读数的  $\pm 0.25\%$ ，或对于量程代号 3，为  $\pm 0.5\%$ 。这种误差在安装前可以调校消除。

静压影响（HP 变送器）

零点误差：对于  $32\text{MPa}$  为最高量程的  $\pm 1.0\%$ 。通过零点调整可以得到校正。

温度影响

- 在最大量程零点误差：

每  $56^\circ\text{C}$  为量程的  $\pm 0.5\%$ 。总的影响包括量程和零点误差：每  $56^\circ\text{C}$  为量程  $\pm 1.0\%$ 。对于量程范围编号 3，影响量加倍。

- 在最小量程零点误差：

每  $56^\circ\text{C}$  为量程的  $\pm 3\%$ 。总的影响包括量程和零点误差：每  $56^\circ\text{C}$  为量程的  $\pm 3.5\%$ 。对于量程范围编号 3，影响量加倍。

振动影响：频率为  $0 \sim 200\text{Hz}$ ，任意方向上每个  $g$  为

±0.05% 上限值。

电源影响：小于标定量程的 0.005%/V。

安装位置影响：零点漂移不大于 (0.25kPa)，  
此误差可通过校正消除，对量程无影响。

电磁场干扰 / 射频干扰影响：按照 SAMA PMC33.1，从  
20 ~ 1000MHz 进行试验，场强可高至 30V/m。

结构规格

接触介质的材料：

隔离膜片：316L 不锈钢，哈氏合金 C-276，蒙乃尔  
合金或钽。(可选)

排气 / 排液阀：316 不锈钢，哈氏合金或蒙乃尔合金。

工艺法兰和连接头：316 不锈钢，哈氏合金或蒙乃  
尔合金。

接触介质的 O 形环：氟橡胶、丁腈橡胶。(可选)

- 灌充液：硅油。
- 螺栓：碳钢镀铬。
- 电子线路外壳：低铜铝。
- O 形密封圈：丁腈橡胶、氟橡胶。(可选)
- 涂漆：聚氨脂。

工艺连接件：对于范围代号 3、4、5 的变送器，其  
两只法兰的中心连接孔距为 54mm，孔上为 NPT<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-18；  
对于代号 6、7 的变送器则为 56mm 和 NPT<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-18；对于  
代号为 8 的变送器则为 57.2mm 和 NPT<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-18。对于范  
围代号 3、4、5 的变送器，其两只连接头上引压孔为

NPT<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-14, 法兰连接头可翻转分别给出 50.8mm、54mm 或 57.2mm 中心距。

电气连接件：具备现场在线测试端子。

重量：不包括选用件, AP、DP、GP 和 HP 型重 2.9 公斤。

#### A. 1.2 使用条件

电源电压：

16V ~ 48V DC 本安防爆型产品须由相应的安全栅供电（标准为 24VDC）

产品使用环境

使用温度：-20℃ ~ +80℃

贮藏温度：-40℃ ~ +104℃

湿度：0 ~ 90%

防爆型产品使用环境条件：

温度：-20℃ ~ +40℃

相对湿度：5% ~ 95%

大气压力：86 ~ -106kPa

本安型产外配安全栅参数：

$U_0 \leq 28V$  DC,

$I_0 \leq 30mA$ ,

$P_0 \leq 0.84W$

## A.2 随机附件

我公司生产的变送器随机配送以下附件，以便用户使用。

使用手册	1 份	产品合格证	1 份
安装支架	1 付	M10 螺钉	4 只

## A.3 注意事项

请用户在安装使用前详细阅读本手册，如本产品因性能改进而有调整，将不再另行通知。

经销商

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, positioned below the text '经销商'. It is intended for a signature or stamp.